

Chapte 6

ເຮືອນ² ຕໍ່ມາດາ ວິທະຍະນະກົງ ປັບ 38 ເລມທີ 3 ພຶກພານ 28
1

การเชื่อมโลหะในโรงงาน

แนวทางของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีบางชนิด ที่มีที่ใช้ในการเชื่อมในปัจจุบันซึ่ง
ต้องการนี้ เป็นศูนย์กลางความเจริญรวดเร็วที่สุดในวิศวกรรมแขนงหนึ่ง


จะเห็นว่าความเจริญในส่วนของ
การเชื่อมกรรมคิดโดยส่วนรวมกัน
ไม่ได้ที่เจริญรวดเร็วมากเท่านั้น
ของการเชื่อม (Welding
Process) ไม่ผิดความจริงนัก การ
เชื่อมในด้านของการปรับนิบต์
เชื่อมทำ ก็ก้าวหน้าทั้งทาง
ทางด้านกรรมวิธี

เชื่อมวัสดุบาง ๆ นั้น นับได้ว่า
ก้าวหน้าในโรงงาน หรือใน
อุปกรณ์ปัจจุบัน เพราะ
เชื่อมงานด้านเทคนิคในงาน
ก้าวหน้ามาก ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วย
ให้การเชื่อมด้านนี้ลุล่วงไปได้ กล่าวคือ

เชื่อมเดิน อินเนอร์ตเก็ต (Tig)

เชื่อมแบบ TIG นี้ก็คือกรรมวิธี
เชื่อมอิลาร์คให้เกิดขันระหว่าง
วัสดุในหัวเชื่อม กับขันงานที่จะ
เชื่อม เกิดขันภายในพวยแก๊ส
เชื่อมอยู่ ตามปกติแล้วแก๊ส
เชื่อม (เพื่อป้องกันแก๊ส
ที่ร้ายกาจให้มาอืดซึ่ดซึ่ด
เชื่อมยังหลอมเหลวอยู่) นั้น
ก็จะเป็นหรืออิลาร์กอนฟลามไฮโดร
เจลล์ เชื่อมอิลาร์กอนฟลามไฮโดรเจนด้วย
ที่เชื่อมอิลาร์คติดได้สะดวกขึ้น
ด้วยการเชื่อมแบบ TIG กับ
อยู่ที่การเริ่มเชื่อมอิลาร์คให้
แก๊สออก และเมื่ออิลาร์คเกิดขัน
โดยใช้ Current ต่ำ ๆ อิลาร์คที่
เชื่อมแล้วเสียเสียงอิลล์
เชื่อมของงานบาง ๆ เนื้อหัว

ลักษณะแนวเชื่อมที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง.

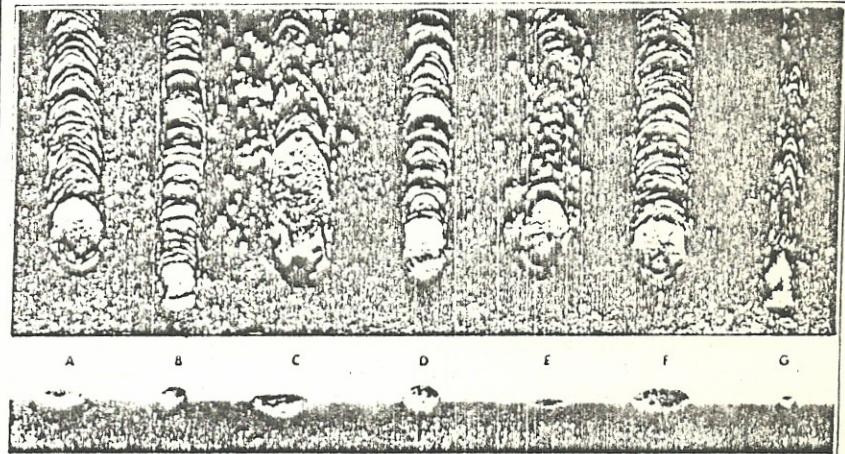

Examples of properly and improperly formed beads. (The Lincoln Electric Co.)

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| A. Current, voltage, and speed normal | กระแส สูง [แรงที่ควรจะได้] | E. Voltage too high | แรงที่สูงไป |
| B. Current too low | กระแส สูง [แรงน้อยเกินไป] | F. Speed too slow | ห้ามไว้เร็วเกินไป |
| C. Current too high | กระแส สูง [แรงมากเกินไป] | G. Speed too fast | ห้ามไว้เร็วเกินไป |
| D. Voltage too low | แรงที่ต่ำไป | | |

กัน จะให้ได้ผลจะต้องใช้แผ่นทองแดง
มารองหลังงานทั้งสอง บีบงานทั้งสองให้
แนบสนิทดดกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายเท
ความร้อนนั้นได้ถ่ายเทไปที่งานทั้งสองได้
เท่า ๆ กัน และความร้อนส่วนเกินนั้นก็ให้
ไหลไปอยู่ที่แผ่นรองหลัง




2) พลาสม่าอิลาร์ค (Plasma Arc Welding)

การเชื่อมแบบ Plasma Arc นี้ เกิดขึ้น
โดยนัยว่า จะพยายามทำการเชื่อมโดยวิธี
MIG ให้ทำหน้าที่คล้ายลำอิเล็กทรอน (Elec-
tron Beam) โดยที่อิลาร์ครังแรกที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดอยู่ระหว่างเขี้ยวหัวละเด็นกับหัวเชื่อม
ที่มีหัวหล่อระบายน้ำความร้อน อิลาร์คที่เกิดขึ้น
รังแรกนั้นก็โดยมี ไฮ-ฟรีเคนันเซอร์ มาจุด
อิลาร์คขึ้น และการที่ผลักดันอิลาร์คให้ผ่าน
อิลาร์คออกมานั้น ทำให้เกิดสารของ "พลาสม่า"
เกิดขึ้น แก๊สชั้นแรก (Primary Gas) นั้นในล-

มานเป็นจำนวนน้อย ไม่พอที่จะมาใช้คลุมป้อง
กันอ็อกซิเจนได้รอบแนวเชื่อม จึงต้องอาศัยมี
แก๊สชั้นที่สอง (Secondary Gas) มาเป็นตัว
คลุมป้องกันให้ พลาสม่า นั้นก็คือภาวะของ
อะตอมของสารถูกไอโอนิซ ซึ่งอะตอมที่
ถูกไอโอนิซนี้ บังคับให้ด้วยสนามแม่เหล็ก
และไฟฟ้า ด้วยคุณลักษณะของมันเป็นดังนี้
จึงใช้มันมาถ่ายเทหลังพลาสม่า และคุณ
ลักษณะของการเชื่อมแบบ พลาสม่า อิลาร์ค
นี้ก็อยู่ที่ว่า ในจังหวะที่ไม่ได้เชื่อมนั้น มัน
ก็ยังผลิตอิลาร์คเกิดอยู่ภายใต้หัวเชื่อมอยู่ และ
แก๊สอิลาร์คยังคงแรก ก็ยังคงไหหลอยู่ตลอดเวลา

3) อิเล็กตรอนบีม (Electron Beam Welding)

เทคนิคในการเชื่อมแบบ Electron
Beam นี้ัดกับการเชื่อมโดยวิธีอื่น ก็อยู่ตรง
ที่ว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้มาจาก
การอิลาร์ค แต่มาจากการของ อิเล็กตรอน

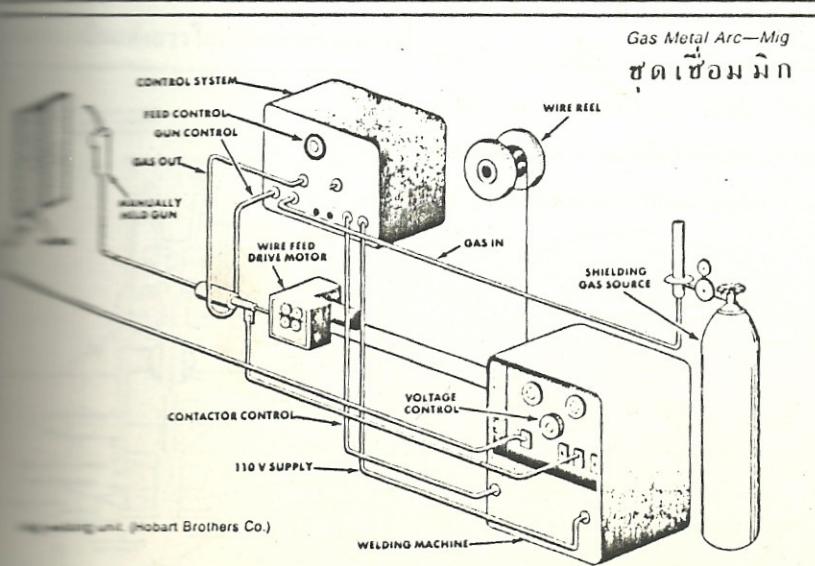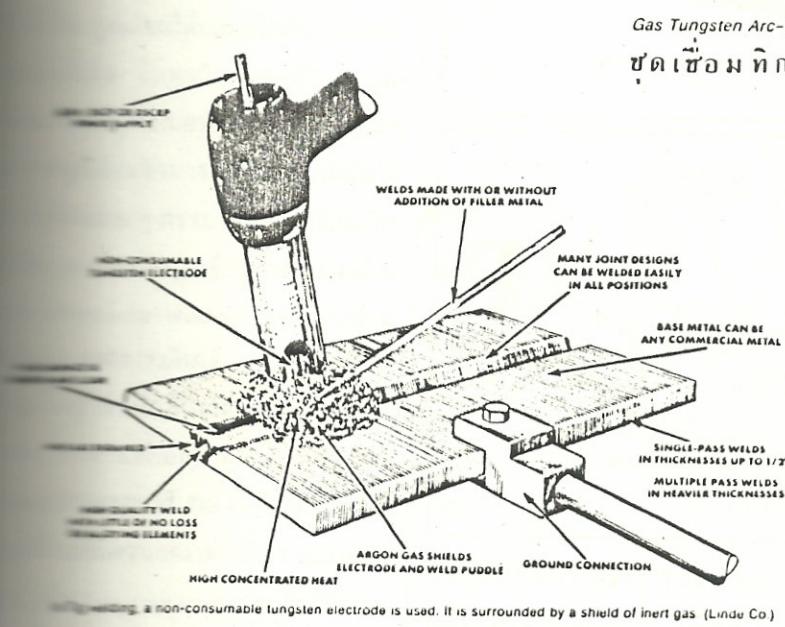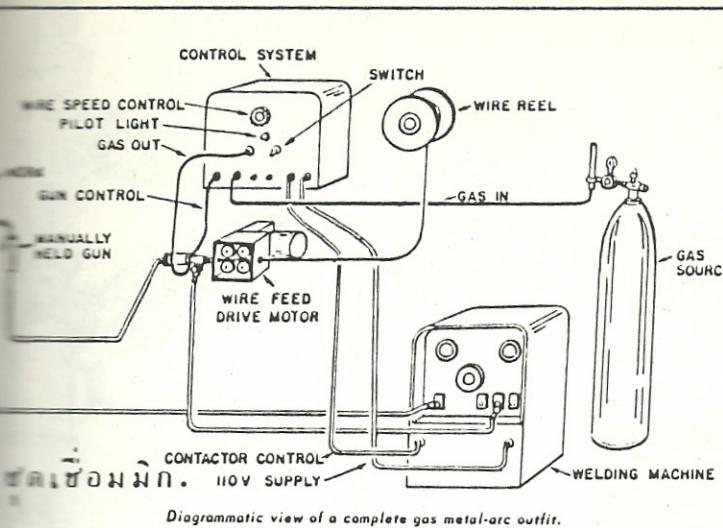

Beam) ซึ่งรารของอีเล็คทรอนนี้ พลังงานสูงพุ่งไปสู่ตัวแห่งที่จะเชื่อม และล้ำ อีเล็คทรอนนี้ สามารถแต่งไฟให้มีเด็นเป็นลำเล็กๆ ซึ่งขับ

ผ่าคุณย์กลางให้น้อยๆ ได้ ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ก็เป็นจำนวนเล็กน้อยตามไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมแบบ TIG และแบบ Plasma เมื่อเชื่อมงานนิดเดียว กัน และล้ำอีเล็คทรอนที่เกิดขึ้นนี้ก็จะพุ่งตรง (ไม่ส่ายไปมาเหมือนอาร์คของเชื้อวอดีลีคโกรด) ล้ำอีเล็คทรอนนี้ จะหักเหล็กได้ก็ได้หากอาศัยลมแม่เหล็ก ระยะทางระหว่างล้ำอีเล็คทรอนกับงานเชื่อมนั้นไม่สู้ล้ำคัญนัก แต่ที่ล้ำคัญคือทุกๆ จุดต่อเนื่องกันของแนวเชื่อมนี้จะต้องผ่านล้ำอีเล็คทรอนอย่างล้มเหลว ความโดยของล้ำอีเล็คทรอนนี้ สามารถจะบีบแต่งให้เล็กได้ถึง 0.10 ม.m. ซึ่งการทำ Jig ป้ายจับมีดงานนั้นก็จะต้องทำอย่างประณีต งานเชื่อมจึงจะได้ผลลัมบูรณ์ แทนความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นแอบมาก ก็ทำให้งานเชื่อมเกิดอาการบิดเบี้ยว อันเกิดจากความร้อน (Thermal Distortion) มีน้อยมาก และความเส้นที่เกิดขึ้นในงานก็น้อยตามไปด้วย



การเชื่อมที่กระทำอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นที่มั่นใจได้แน่ๆ ว่า จะไม่มีอีกใช้ได้ เกิดขึ้นแน่ โดยไม่ต้องอาศัยแก๊สเลือยมากลุ่มป่วย ถ้าเชื่อมในไขเกลที่เร็วเกินไปต้องใช้ในไตรเร่นแห้งมากป่วยดูดซับสูญญากาศ ข้อเสียของการเชื่อมแบบ Electron beam นี้ก็อยู่ที่เงินลงทุนสูง และเชื่อมงานใหญ่ๆ ได้ไม่ดี เพราะอยู่สูญญากาศไม่ติดพอ

การเชื่อมอลูมิเนียม (Welding Aluminum)

ในปัจจุบันอลูมิเนียมได้เข้ามายืดมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมอย่างแพร่หลาย ครั้งหนึ่ง อลูมิเนียมเคยมีบทบาทต่อต้านงานบัดกรี (Soldering) งานแล่นประสาน (Brazing) และการเชื่อม (Welding) มาแล้ว โดยถือ เอกว่า อลูมิเนียมนั้นบัดกรีไม่ได้... เชื่อมไม่ติด เมื่อผู้คนให้ค้นคดจนได้ว่า อลูมิเนียมนั้นใจง่าย ชอบจับมือกับอุบัติเหตุ เช่นตึก กันเป็น อะกูมิน่า ผู้คนก็หาทางกีด






เพื่อให้ได้แอนด์โอลกันกับอ็อกซิเจนในทุกวันนี้งานเชื่อมอาลูมิเนียมที่ใช้งานมากเย็นเหมือนแต่ก่อนๆ ต้องมีความสามารถนำมาต่อติดกันได้โดยการเชื่อม (Welding) เชื่อมโดยความต้านทาน (Resistance Welding) และประสาร (Soldering) การเชื่อมกันนิยมเชื่อมในงานประดิษฐ์ (Fabrication) และงานช่อมทำ เชื่อมวัสดุ TIG นั้นนิยมเชื่อมงานที่ความหนาต่ำกว่า 3 ม.m. ลงมา เชื่อม Tungsten Inert Gas นั้นลักษณะเดียวกันนั้น เชี้ยวอิเล็กโทรดเป็นสีฟ้า ทำง่ายๆ ไม่ต้องการแรงกลา

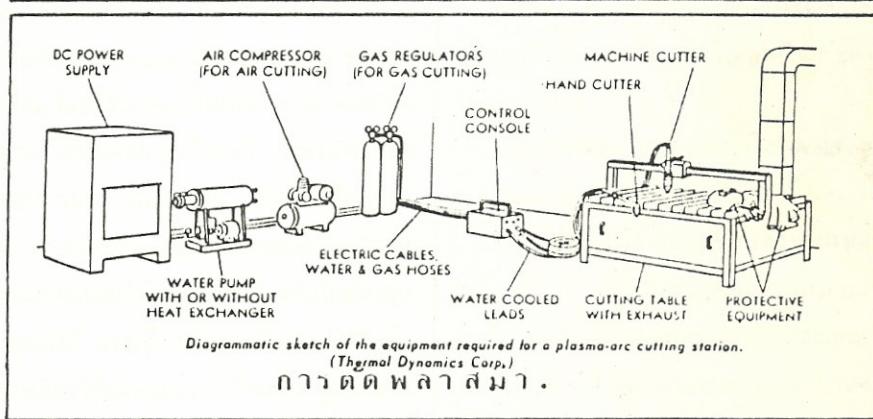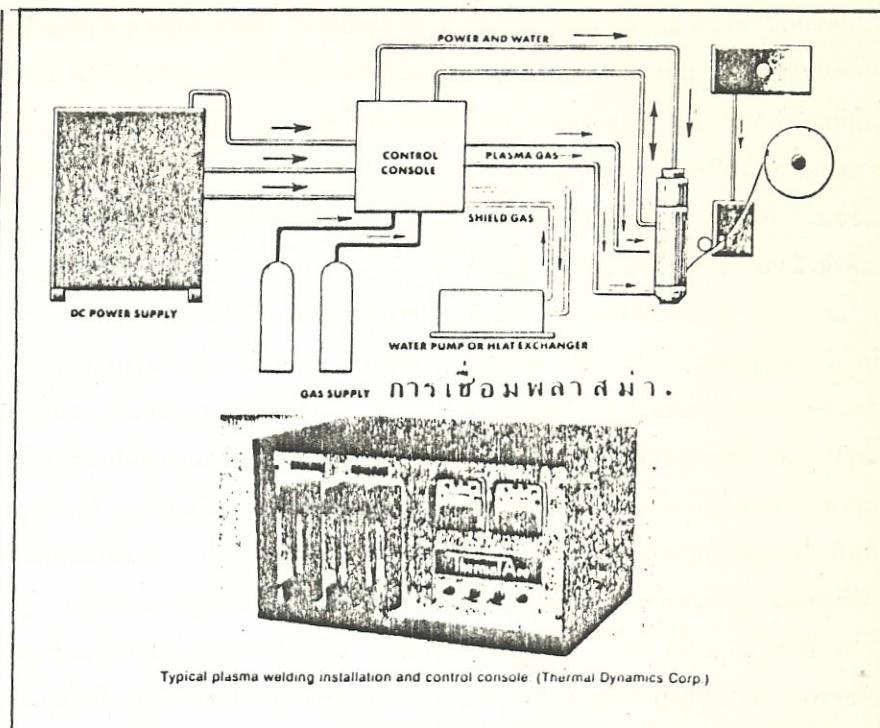

หัวเชื่อมซึ่งจะเป็นรูๆ รอบๆ บริเวณที่อเล็คโทรดโอลกันมา เพื่อเป็นทางผ่านของแก๊สออกก้อน ซึ่งจะออกกามาเป็นลักษณะกรวยคลุมแนวเชื่อมในขณะที่มันหลอมละลายยังไม่แข็งตัว เวลาเชื่อมจะต้องใช้ลวดเชื่อมเติมต่างหาก และถ้าใช้เชี้ยวอิเล็กโทรดนั้น ไม่ได้ลักษณะไปกับแนวเชื่อม : Non-

Consumable Electrode (เขาก็เรียก) สำหรับการเชื่อมแบบ MIG นั้นก็มิยมเชื่อมในงานหัวๆ ไป เพราะว่ามันเชื่อมได้เร็วกว่าและประหยัดกว่าเชื่อมแบบ TIG ซึ่งจะต้องແດນ

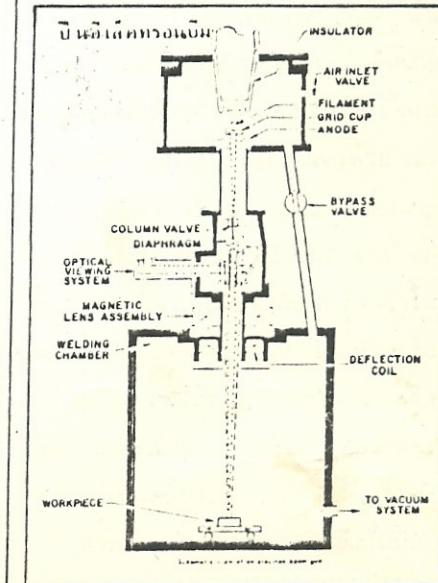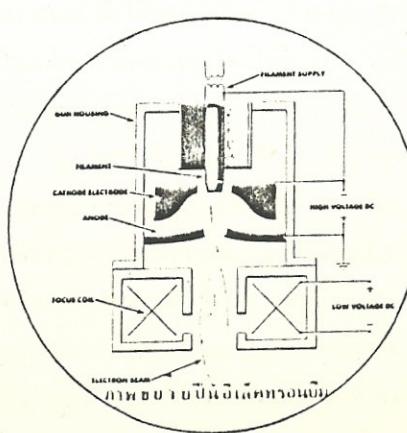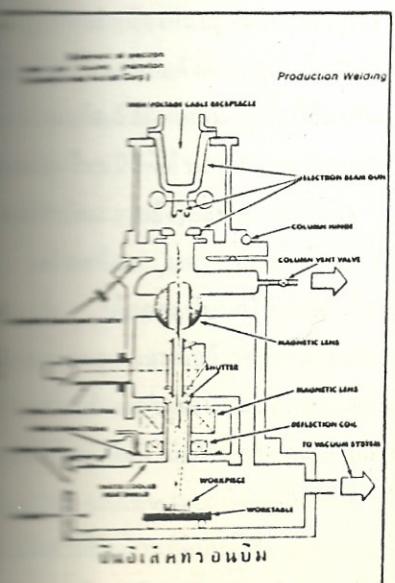

MIG : หรือ Metal Inert Gas
การเชื่อมนั้น ลวดเชื่อมหรือ
หัวเชื่อมเป็นอิเล็กโทรดด้วย และ
หัวเชื่อมจะมีความเดิมແນວเชื่อมไปด้วย
และมีความเป็นขดกลม ๆ ถูกติด
กับหัวเชื่อมออกมานะ ลวดเชื่อมนี้จะ
มีความเดิม บริเวณรอบ ๆ
หัวเชื่อมก็จะมีการขยายของ
หัวเชื่อมกัน การเชื่อมแบบนี้
Semi Automatic จึงเชื่อมได้
ในระดับปั๊มระดุดด้วยในปืน
Flux ยัดไส้อุญญารูแกนลวด

Flux Core Wire หรือไม่มี Flux
การที่ลวดเชื่อมหายหมด
Consumable Electrode

MIG : Molydenum
โดยใช้ไฟฟ้ากระแสไฟตรง

DCRP : Direct Current Reverse

การเชื่อมแบบชนิดที่เรียกว่า ข้าว
ต้ม เป็นตัวเดียวกับงานที่จะเชื่อมนั้น

(+) ลวดลายที่ต่อ กับปืนเชื่อมนั้น
(-) การที่ต่อแบบข้าวต้ม (Reverse
Current) เป็นลายลบ) นี้ การกิน

เสบ ลวดเชื่อมจะลายได้หมด
และการเมล็ดลวดเชื่อมซึ่งหลอม

กับงานจะกับงานคละเคล้าเข้ากันได้
และขาดงานที่ขาดงานที่เชื่อมนั้น

จะมีองค์กันอยู่ตลอดเวลา การ
หัวเชื่อมหล่อห้องค้างอยู่นั้นก็กระทำ

อย่างที่ ที่คลุมอยู่นั้นก็ป้องกัน
ไม่ให้เข้ามาปะปนผลลัพธ์

อย่างยังไม่แข็งตัวดีอีกด้วย
เชื่อม MIG ที่มีข่ายในห้อง

ให้ออกแบบมาให้ปิดแฟล์

และเมื่อวิ่งคิดแล้วกลไก
เชื่อมอาคุณเนียมออกมายโดย

ตัวกันที่ เมื่อวิ่งคิด ๆ ติดแล้ว บ่อ

ไว้ในปืนพรม ฯ ตามแนว
ไว้ในปืนเลื่อนไปและดึง

ความเร็วในการป้อนลวดไว้ ให้มันพันธ์กับ
ความเร็วที่ปืนเชื่อมเคลื่อนตัวไป เพื่อเสริม
สร้างขนาดของแนวเชื่อมให้ได้ตามต้องการ
สีไป

การเชื่อมเหล็กหล่อ (Welding cast-
iron)

วัสดุอิภิปรัชเทกหนังที่เข้ามารับการ
เชื่อมทำภายในโรงงานน้ำมันน้ำ ก็คือ
เหล็กหล่อ ซึ่งเหล็กหล่อเนื่องก็เหมือนกัน ที่นับ
ได้ว่า เชื่อมได้ยาก แต่ย่างไรก็ มีเทคนิค
อยู่ที่นี่หรือลองเทคนิค ที่ทำให้งานเชื่อม
เหล็กหล่อได้ผล

การเชื่อมเหล็กหล่อนั้นมีหลักการใน
การเชื่อมได้อย่างสองประการด้วยกัน : จะ
เชื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กล่าวคือ : เชื่อม
แบบ "ร้อน" 'Hot' โดยการอุ่นงานที่จะเชื่อม
เสียก่อน (Preheat) ประมาณ 600° ฯ. แล้ว
เชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ ตอนเย็น
ตัวลงให้มันค่อย ๆ เย็นลงข้าว ฯ หรือจะเชื่อม
แบบ "เย็น" 'Cold' โดย ใช้ลวดเชื่อมชาน
นิกเกล (Nickel-based Electrodes) โดยจะอุ่น
งานที่จะเชื่อมให้พอร้อนก็ได้ หรือไม่ต้องอุ่น
ก่อนก็ได้ การเชื่อมร้อน นั้นตามปกติแล้ว
การเลือกใช้ชนิดของลวดเชื่อมนั้น ผู้ผลิตลวด
เชื่อมจะเป็นผู้กำหนดคริวบบิลต์มาให้

ข้อที่ได้ประโยชน์ในการใช้ ลวด
เชื่อมชานนิกเกล ใน การเชื่อมเย็น นั้น มี
อยู่สองส่วน กล่าวคือ : ในประการแรก
นิกเกลในลวดเชื่อม นั้น สามารถที่จะตัดชิบอาจ
คาร์บอน (ที่อยู่ในเนื้อเหล็กหล่อในขณะที่ทำ
การเชื่อมอยู่) ได้ โดยที่ไม่ทำให้มันแข็งและ
เปราะเลย ทำให้ดอนที่มันเย็นตัวลงนั้น จะ
เย็นลงอย่างข้าว-เรือเท่าใดก็ได้ไม่ต้องมาพิสู
พิตันให้มันเย็นลงอย่างข้าว ฯ เท่าใดนัก

ในประการที่สอง สัมประสิทธิ์ของ
การขยายตัวโดยความร้อน ของลวดเชื่อม
ที่ผลิตออกมานี้ ผลิตออกมามาให้มันมีสัมประสิทธิ์
ของการขยายตัวโดยความร้อน (Coefficient of Thermal Expansion) ใกล้เคียงกัน
กับของเหล็กหล่อมาก เพราะฉะนั้นก็ทำให้
มันลด ความเคนอันเกิดจาก การเชื่อม

(Weld Stress) หรือคือ แรงที่ทำให้เกิดการ
ขยายตัวส่วนทิศทางกัน คือตรงโซนที่มัน
ร้อน มันก็จะยืดออกไปมาก ตรงโซนที่มัน
ร้อนน้อยมันก็จะยืดตัวไปได้น้อย และตรง
โซนที่ร้อนน้อยกว่าเขาเพื่อนก็จะไม่ยอม
ขยายตัวออกไปให้เท่า ๆ เขา และสิ่งสำคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือความร้อนในขณะที่
เชื่อมนั้น ใช้ความร้อนน้อยกว่า โซนที่ได้รับ
ความร้อนก็มีความกระหายน้ำต่อ ความ
แตกต่างกันของอุณหภูมิ ณ บริเวณ
ประจุดใกล้เคียงกันนั้น ก็มันน้อยกว่า ครบ
ได้ที่เราอุ่นงานมันเสียก่อน (Preheat) นั้นก็
หมายความว่า เราขยายย่านของโลหะที่ได้
รับความร้อนให้กว้างขึ้น อันนี้เป็นการ
ไปปั๊มลด ความแข็งสูงสุด (Peak Hardness)
ให้มันต่ำลง ทำให้อ่อน化ต่อการที่เราจะ
นำไปกลึง ໄล แต่ง ใบงานขึ้นเพื่อไปให้กระทา
ได้ลະดวกขึ้น

การเชื่อมสะเตนแอลสตีล (Welding
Stainless Steel)

ก่อนจะพูดถึงการเชื่อมสะเตนแอล
สตีล นั้น จะขอพูดถึงเรื่องของ สะเตนแอลส
ตีล โดยเนื้อหาเสียก่อน เพราะว่าสะเตน
แอลสตีลนั้นมีราคานาจดไม่ลง
อยู่ จึงทำให้ผู้คนสนใจใหญ่ ไม่ใช่จะคุ้นเคย
กับมันเท่าไรนัก เพื่อเป็นความเข้าใจอันดี
จึงจะให้รู้ถึงลักษณะเป็นการปูนฐานไว
ก่อน :

ที่เรียกว่า "STAINLESS Steel" นั้น
ตามความหมายกว้าง ๆ ของมันแล้วก็หมาย
ถึง ชุดของเหล็กกล้า ซึ่งมีคุณสมบัติ ทั้งทน
ทานต่อความผุกร่อน (Corrosion) ด้วย และ
ทนทานต่อความร้อน (Heat-resisting)
ด้วย ซึ่งเหล็กกล้าชนิดนี้ มีส่วนผสมของโคร
เมี่ยม หรือ โคโรเมี่ยม + นิกเกล สูงกว่าใน
เหล็ก High-tensile Steel โดยทั่ว ๆ ไป
แล้ว จะเรียกว่าเป็นเหล็ก สะเตนแอลสตีล
ให้นั้น จะต้องมีโคโรเมี่ยมผสมอยู่ อย่างน้อย
11 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ส่วนผสมของสะเตนแอลสตีลนั้นมีอยู่
มากน้อยหลายชนิด แต่โดยให้เป็นข้อที่น่า

เมื่อพิมพ์ว่า ก็มีข้อคิดว่า ถ้าจะใช้สแตนเลสที่ทนทานต่อความร้อน (Stainless Steel) นั้น อัลลอยด์ของมันจะลดลง โดยประมาณ คือ มีโครเมียมเกล 8% ซึ่งเราเรียกว่า "18/8 Chromium-Nickel Steel" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "18/8"

สำหรับใช้งานเพื่อทนต่อความร้อน (Stainless Steel) แล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ อะโนไดซ์สูงไปกว่าที่กล่าวมา นอกจากนั้นแล้วมันยังจะมีการอ่อนอัก เป็น ชิลิกอน 1.5-2% 2.5-3% ด้วยอัลลอยด์ชุดนี้ คือ 2.2/1/3 (มีโครเมียม 23% นิกเกล 18% และไนโตรเจน 3%) และชนิดที่มีโครเมิกล 20% ชิลิกอน 1.5%

การจำแนก (Identification)

จากการปฏิบัติแล้ว จะสังเกตด้วยตา ว่า สแตนเลสที่เป็นเหล็ก Martensitic หรือ เหล็กขันนั้นเป็นเหล็ก Austenitic คือมันก็เป็นข้อที่เป็นประ予以น์ ถ้าเป็นเหล็กขันนั้นเป็นเหล็ก Martensitic แล้ว มันจะมีคุณสมบัติ ทางการงาน ซึ่งเหล็กขันนั้น เชื่อม

ส่วนเหล็ก Austenitic นั้น แทนทุกชนิด แล้ว ในทางปฏิบัติมันจะมีคุณสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก (non-magnetic) ในภาวะปกติแล้ว มันจะอ่อน ซึ่งเหล็กขันนั้น เชื่อมได้ง่าย

ชนิดของสแตนเลสสตีล (Type of Stainless Steels)

ถึงแม้จะเด่นและสตีล จะมีอยู่มาก มากหลายเกรดก็ตาม (คือส่วนผสมของมัน แตกต่างกันออกไป) แต่ก็แบ่งเป็นชุดใหญ่ ๆ ออกได้เป็นสามชุด ตามที่กล่าวมาแล้ว ลองขุ่นแรกนั้น เชื่อมได้ยาก และปางเชื่อมก็ไม่ใครจะชอบมัน

ส่วนชุดที่สามนั้นก็คือ 'Austenitic Stainless Steel' ซึ่งส่วนผสมของมันนั้นก็จะ มีโครเมียมและนิกเกล เป็นส่วนผสมหลัก และ พอเพียงที่จะทำให้โครงสร้างของมันเป็น Austenitic Structure เหล็กขันนั้น เมื่อเผา ร้อนแล้วขุน้ำทันที มันจะไม่แข็ง (มีคุณสมบัติ คล้ายทองแดง ซึ่งเป็นธาตุเดียวเท่านั้น ที่ เผาจนแดงฉาน ๆ แล้วขุน้ำ มันจะกลับ อ่อนตัวลง) ตามปกติแล้วมันจะมีคุณสมบัติ ไม่เป็นแม่เหล็ก

ส่วนผสมที่สำคัญของสแตนเลสสตีล ชุดนี้ มีส่วนผสมโดยประมาณ ๆ ดังนี้: โครเมียม 18% นิกเกล 8% และมีหารบอน ผสมอยู่ด้วยไม่เกิน 0.12% เหล็กขันนั้นจะ เชื่อมได้โดยปลอดภัย ถ้ามีส่วนผสมของ

ไทเทเนียมหรือนิโอลิเยมอิกเกน้อย และถ้า ต้องการให้ทนต่อฤทธิ์กัดของน้ำกรดหรือของ เหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช้าก็จะผลิตโมลิบเดนัม เช้าไปด้วย อ่อนมาก 4%

อย่างไรก็ต นั้นมีลักษณะสิทธิ์ แห่ง การขยายตัวสูงกว่า และมีค่าความนำความร้อนต่ำกว่าเหล็กกล้าอ่อนละมุน (Mild Steel) นั้นก็หมายถึงว่าเมื่อเชื่อมแล้วมันจะมีปัญหา ในเรื่องความบิดตัว (Distortion) มากกว่า ดังนั้นในเวลาเชื่อมจะต้องจับปลายจรวดเชื่อม ให้ใกล้ชิดงานเชื่อมที่สุด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง งานเชื่อมไม่ให้มันร้อนมากเกินไป

ความเปื้อยยุ่ยอันเกิดจากการเชื่อม (Weld Decay)

เหล็กจะเด่นและสตีล 18/8 เมื่อนำ มาใช้งานแล้ว มีทางที่จะเกิดการผุกร่อนขึ้น มาจากผลึกในเนื้อโลหะอุ่นมาได้ เราเรียกว่า เป็น ความเปื้อยยุ่ยอันเกิดจากการเชื่อม การที่เป็นดังนี้ก็เนื่องจากการตกตะกอนของ โครเมียมคาร์บิด ที่ตรงขอบเมล็ดเกรนของ มัน การตกตะกอนของ ขอบเมล็ดเกรนนี้ จะ เกิดขึ้นตรงบริเวณของเหล็ก ที่มีอุณหภูมิถึง 450-850° ซ. (842-1,562° พ.) ในระหว่างที่ ทำการเชื่อม โดยที่มันไปดึงอาคริเมียมให้ หลุดออกจากขอบเมล็ดเกรน ทำให้มัน พุ่นใน มีความต้านทานต่อการผุกร่อน ที่มีฤทธิ์กัด น้อยลง แม้จะใช้บรรจุเหล้าฤทธิ์อ่อน ๆ มันก็

Recommended Conditions for Making Butt Welds in Stainless Steel and Nickel Chromium Alloys

Thickness	Electrode diameter (in.)	Filler rod diameter (in.)	Argon shield No.	Welding current (A)	Approx. argon consumption (lt./in.)	No. of passes	Edge preparation
1/8 to 1/4 in.	1/8	1/8	1	30-50	3-4	1	Flanged edge, close butt, or square edge close butt.
1/8 to 1/4 in.	1/8	1/8	1	60-80	5-6	1	Square edge, close butt.
1/8 to 1/4 in.	1/8	1/8	1 or 2	70-90	5-6	1	Square edge, close butt.
1/8 to 1/2 in.	1/8	1/8	1 or 2	90-150	6	1	Square edge, open butt, or square edge close butt.
1/8 to 1/2 in.	1/8 d.c. only	1/8	2	120-175	7-8	1	Bevelled edge, close butt, 90° incl.
1/8 to 1/2 in.	d.c. only	1/8	2 or 3	150-200	9-10	1-2	Bevelled edge, close butt or double bevel, close butt, 90° incl.
1/8	1/8 d.c. only	1/8	2 or 3	175-250	9-10	3	Bevelled edge, close butt or double bevel close butt, 90° incl.
1/8	1/8 d.c. only	1/8 or over	3 or 4	250-350	10-12	5-7	Double bevel 90° incl. or double 'U' 1/4 in. nose

ARGON ARC WELDING

Note: When d.c. is employed, the electrode must be connected to the negative terminal of the generator, and the smaller recommended size of thoriated tungsten electrodes. For the thinner sections up to approximately 10 s.w.g., both a.c. and d.c. give equally good results, but d.c. is recommended for heavier sections. [B.O.C. Ltd.]

วิธีการและขั้นตอนได้

(มองด้วยตาเปล่า)

การเปิดผู้อ่านนี้ยังอันเกิดจากกระบวนการทำให้ได้โดย อบอ่อนร้อนกับงานให้มีอุณหภูมิ (12° F.) แล้วบูบน้ำให้มันเย็นลงเป็นปกติจริง ๆ แล้ว งานจะทำให้ เพราะเดาอ่อนถึงจะทำให้ได้ก็หนึ่งไม่พั้น แต่ก็ป้องกันได้โดยใช้ปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในบั้นนี้จะเด่นเลสละติลที่มีขนาด 0.03% ก็มีผล ซึ่งก็ได้ผลลดเวลาเชื่อมมาก ผ่านผิด เวลาที่เลือกใช้ต้องเลือกเอาเบอร์ที่มีส่วนผิดน้อยกว่าจะมาเชื่อมมัน มาร์เทนซิติก (Martensitic Steels) ลักษณะเด่นชัด มาร์เกนชิกิก ไปเป็นมัน เพระมันมีเม็ดเล็กน้อย เมื่อเชื่อมแล้วปล่อยให้เย็น ยังคงให้มันเประ หรือร้าวราน ตรงขอบแนวเชื่อมที่เด็กไม่มีทางเดียงจะต้องเจ็บ ก็แนะนำว่า จะต้องอุ่น (Preheat) ให้มีอุณหภูมิ 300° F. และใช้จรวดเชื่อม austenitic Steel ชนิดพิเศษเชื่อม หากเชื่อมให้มีคุณสมบัติเหมือนโลหะ เชื่อมแล้ว ก็ขอให้เลือกเวลาเชื่อมตามกำหนดให้กับโลหะที่ใช้ เชื่อมใกล้เคียงกับโลหะหลัก เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะต้องอบ (Tempering) ด้วย

เชื่อมและสแตนเลส (Stainless Steel Welding)

สำคัญในการเชื่อมจะต้องมีอุรุกอน อาร์คันน์กำหนดให้เดียวไปได้ยาก แต่โดยทั่วไปต้องมีความหนาถึง $1/8$ นิ้ว แม้ว่าจะเชื่อมแผ่นที่หนาขึ้น

ไปมากกว่านี้อีกได้ก็ตาม ในการเชื่อมอาร์คันน์นี้มีข้อควรจำ ดังนี้ :-

ข้อได้เปรียบส่วนใหญ่ ในการเชื่อมไฟดี.ซี. กับลวดเด่นเลสละติลนี้น ถือว่าเราเพิ่มไฟให้กับโลหะหลัก ที่นำมาเชื่อมได้โดยปลดด้วย โดยอาศัยต่อข้าวน (-) เข้ากับปืนเชื่อม (และข้าว + ต่อ กับงาน) สำหรับในงานเชื่อมอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมที่จำเป็นต้องใช้ไฟ เอ.ซี.มาเชื่อมนั้นก็เป็นเพราะว่า ต้องการที่จะกระเทาะฟิล์มอ็อกไซด์ที่มานับเคลื่อนอยู่ที่หน้าผิวโลหะ ในครั้งไข่เกลที่เป็นบวก (+) ออก แต่ปัญหาอย่างนี้ไม่มีใน การเชื่อมลวดเด่นเลสละติล เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเป็นข้อที่ให้ประโยชน์จากการเชื่อมด้วยไฟ ดี.ซี. เพราะว่ามันให้ความร้อน เป็นจำนวนมาก ๆ ได้ เพราะฉะนั้นจึงเพิ่มความเร็วในการเชื่อมให้เร็วขึ้นได้ และดูเหมือนความบิดเบี้ยว (Distortion) ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่ยังจะน้อยเสียด้วย แล้วข้างจำกัดโดยความร้อนในเนื้องานให้ออกด้วย ทำให้งานซึ่งเชื่อมสำเร็จแล้ว มีความแข็งแรงในทางเชิงกลดีด้วย

เทคนิคในการเชื่อม (Welding Technique)

เพื่อลดความบิดเบี้ยว ของขั้นงาน เชื่อม ถ้าหากงานได้ลามารถจะนำแท่งทองแดงมาแบบรองหลังงานเชื่อมได้ ก็ควรทำ

พึงจำไว้ว่า สมประสงค์ของการขยายตัวของลวดเด่นเลสละติลนั้นอยู่กว่าหกตอง ประมาณจะต้องรักษาความเร็วในการเชื่อมนั้นให้แห่งที่ให้ลามารถเชื่อมกันตลอดแนวเชื่อม และพยายามอย่าแยกหัวเชื่อมไว้ตรงที่ได้ทิ้งนานมากจนเกินไป

ในการเดินแนวเชื่อมหลาย ๆ แนวนั้น จะต้องปล่อยให้ “แนวที่แล้ว” เมินจนกระทั่งมันดำเนินก่อนแล้วจึงจะเชื่อมแนวต่อไปได้


อย่าแต่จะรบกวนเวลาเชื่อม เกินกว่า $1/4$ นิ้ว ในทุกกรณี



อย่าให้การโหลดของอาร์คันน์ต่ำกว่า เกณฑ์ที่เข้าได้กำหนดเอาไว้ โปรดดูตาราง

การเชื่อมได้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding)

การเชื่อมได้ฟลักซ์ นี้เป็นกรรมวิธีที่ใช้เชื่อมกับโลหะแผ่นหนา ๆ การเชื่อมนี้เชื่อมได้ในแนวนอน (Down-hand) แนวเดียวเท่านั้น แนวอื่นทำไม่ได้ เครื่องเชื่อมนั้นมีทั้งอัตโนมัติ (Semi-automatic) และอัตโนมัติเต็มรูป (Full Automatic) ไฟที่มาใช้ในการเชื่อมนั้นจะใช้ไฟจาก A.C. Transformer หรือ D.C. Generator หรือ จาก Rectifier ก็ได้ ไฟ A.C. นั้น ใช้กับไฟขนาด 1,200 แอมป์ถึง 4,000 แอมป์ หรือมากกว่า ลักษณะมาตรฐาน ความสะอาดในแนวเชื่อมสูง การกินลึกของแนวเชื่อมติดมาก จะเชื่อมเป็นแนวเล้นตรงหรือเชื่อมกับของที่เป็นทรงกลมก็ได้ ถ้าเชื่อมของทรงกลม จะต้องทำการริบม้าหมุนของทรงกลมนั้นบนลูกกลัง หมุนอยู่กับที่ ถ้าเชื่อมเป็นแนวเล้นตรง จะต้องจัดหาระบบให้หัวเชื่อมเดินไปตามร่อง สำหรับงานเชื่อมนั้นจะเชื่อมทั้งหัวเดียวที่ให้ สองหรือสามหัวเชื่อมพร้อม ๆ กันก็ได้ ใช้ไฟชนิดเดียวกันก็ได้ หรือไฟต่างชนิดกันเชื่อมพร้อม ๆ กันก็ได้

กรรมวิธีนี้ใช้ลวดเชื่อมเปลือย (Bare Electrode) แต่ขาจะขาดหองแดงไว้บาง ๆ ที่ผิวพื้นกันลวดเป็นลินิม ส่วนฟลักซ์นั้นจะอยู่ในกระบวนการของมันต่างหาก มันมีลักษณะเป็นเกล็ด กลม ๆ เล็ก ๆ เมื่อเวลาเชื่อมจะห้องเปิดก็อกปล่อยให้ฟลักซ์ไหลลงมาคลุมแนว

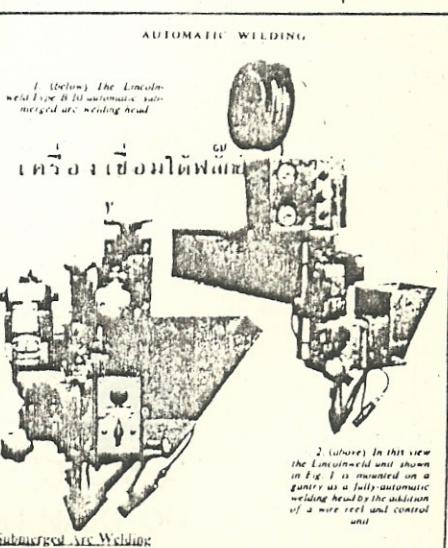

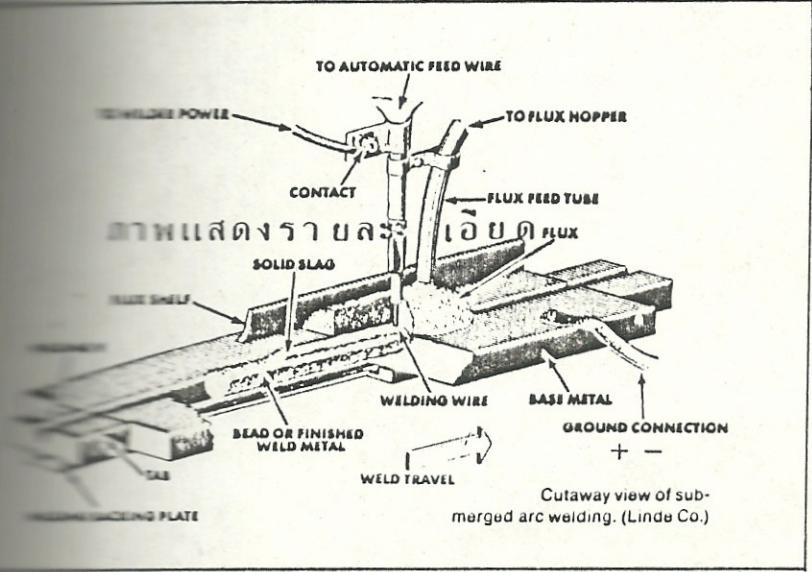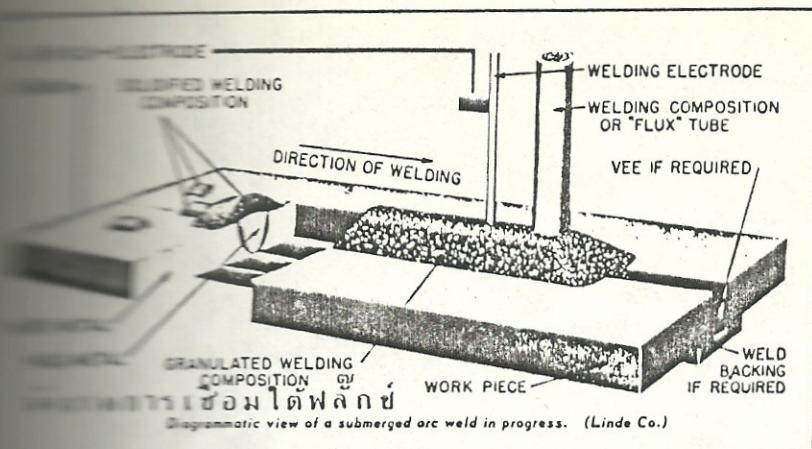

เราจึงมองไม่เห็นประทับทราย จึงเรียกกรรมวิธีนี้ว่า “ฟลักซ์” (Submerged Arc) การกันกัน “การเชื่อมใต้ฟลักซ์” (Underwater Welding) โปรดอย่าเข้าใจว่าเขากัน

น้ำ” (Under-water Welding) โปรดอย่าเข้าใจว่าเขากัน

ผงฟลักซ์บ่วงล้วนนั้นก็หลอมละลายได้ด้วยความร้อนแรงของอาร์ค และจะคลุมคุ้ม

กันมิให้ออกมายื่นในบรรยากาศเข้าไปอืดเชิง แนวเชื่อมที่กำลังหลอมละลายได้ นอกจากนี้แล้ว ฟลักซ์ยังให้เข้าไปผสมเป็นอัลลอยด์กับลวดเชื่อม ทำให้เพิ่มความแข็งแรงในเชิงกลให้กับแนวเชื่อมด้วย ผงฟลักซ์ ส่วนที่ไม่ละลายนั้นก็ลับนำเอามาใช้ใหม่ได้อีก ส่วนฟลักซ์ที่หลอมละลายไปนั้นจะกลายเป็น “ชีซีอฟ” หรือ slag ซึ่งมันจะงอร่อนหลุดออกมาน่องโดยไม่ต้องไปเคราเม้นออก ส่วนที่งอร่อนออกมานี้ เป็นส่วนที่เสีย เอาทิ้งไป

ลวดเชื่อมเปลือย ทิ่วๆ เข้าจับทองแดงเคลือบไว้บาง ๆ นั้น นอกจากจะกันมิให้ลวดเชื่อมเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานแล้ว ทองแดงยังจะเป็นสือด้านนำไฟฟ้าที่ดีในขณะทำการเชื่อม จะมิกไกป้อนความดันไปทางแนวเชื่อม อัตราความเร็วในการป้อนลวดนั้นควบคุมโดย ‘Voltage Control Unit’ โดยแต่งอัตราความเร็วในการป้อนลวด ให้สมพันธ์กับอัตราที่ลวดเชื่อมหลอมละลายไป ยังผลให้ระยะอิริยาบถที่อยู่ต่ำลดลงเวลา และเพรระว่าในขณะที่ทำการเชื่อมนั้น ฟลักซ์มันมาคลุมบนแนวเชื่อมอยู่จึงทำให้ไขแย่มูลๆ มากทำการเชื่อมได้ ซึ่งทำให้การกันลึกมีผลดี

References: 1. Far Eastern Technical Review....December 1982
2. Modern Arc Welding Practice
... J.A. Outes.

